

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月9日

リコール届出番号	2466	リコール開始日	平成22年2月10日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ABS制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS（アンチロックブレーキシステム）の制御プログラムが不適切なため、ABS作動完了後の制動力が作動直前の制動力より低下することがある。そのため、ブレーキをかけている途中で凍結や凹凸路面等を通過してABSが作動すると顕著な空走感や制動遅れを生じることがあり、そのまま一定の踏力でブレーキペダルを保持し続けた場合には運転者の予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制御プログラムを修正する。また、制御プログラム修正までの間の運転時の注意事項を、使用者に周知する。 なお、プリウス(PHV)、SAI、レクス HS250h の3車種については、対策プログラムが準備でき次第、当該制御プログラムを修正する。		
不具合件数	84件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話もしくはダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2466のステッカーを貼付する。</li> </ul>		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	プリウス	ZVW30-0052877～ZVW30-0124227 平成21年 9月 4日～平成22年 1月27日	17,344	
			ZVW30-1000083～ZVW30-1157306 平成21年 4月20日～平成22年 1月27日	108,201	
			ZVW30-5000005～ZVW30-5118205 平成21年 4月20日～平成22年 1月27日	74,121	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DLA-ZVW35	プリウス (PHV)	ZVW35-3000120～ZVW35-3000382 平成21年11月25日～平成22年2月5日	159	
	DAA-AZK10	SAI	AZK10-2000150～AZK10-2010991 平成21年10月2日～平成22年2月8日	10,820	
レクサス	DAA-ANF10	HS250h	ANF10-2000178～ANF10-2028690 平成21年6月10日～平成22年2月8日	12,423	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月20日～平成22年2月8日	(計223,068台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

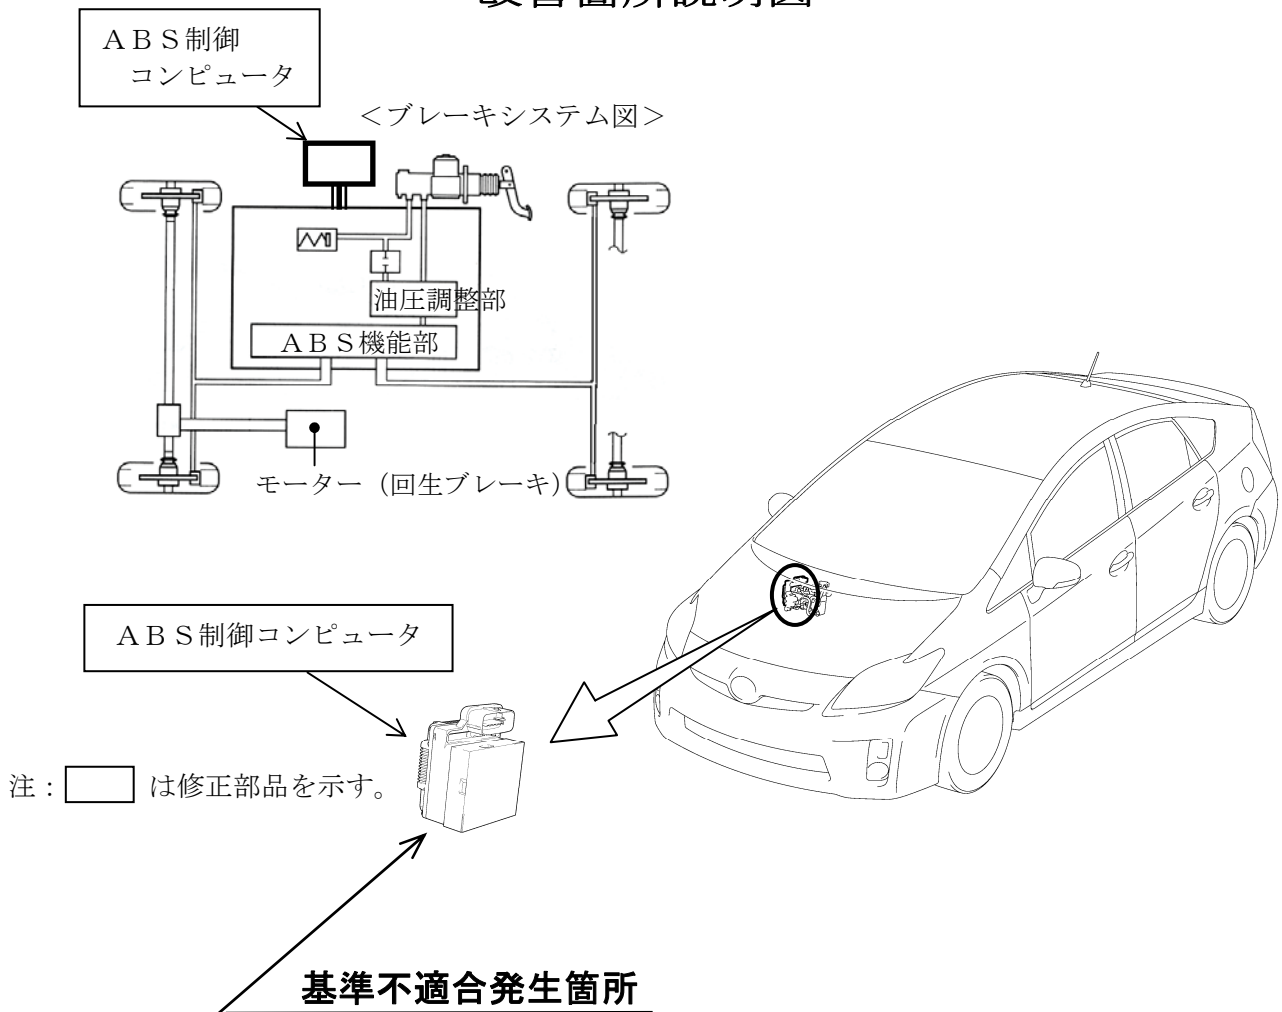

ABS（アンチロックブレーキシステム）の制御プログラムが不適切なため、ABS作動完了後の制動力が作動直前の制動力より低下することがある。そのため、ブレーキをかけている途中で凍結や凹凸路面等を通してABSが作動すると顕著な空走感や制動遅れを生じることがあり、そのまま一定の踏力でブレーキペダルを保持し続けた場合には運転者の予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該制御プログラムを修正する。また、制御プログラム修正までの間の運転時の注意事項を、使用者に周知する。

なお、プリウス(PHV)、SAI、レクサス HS250h の3車種については、対策プログラムが準備でき次第、当該制御プログラムを修正する。

使用者への通知内容：運転時の注意事項

- ①空走感や制動遅れを生じた場合は、ブレーキペダルを踏み込むことを願います。
- ②ABS作動時は、ブレーキペダルを素早く強く踏み続けることを願います。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の右サスペンションタワー上部に黄色ペイントを塗布する。