

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 2月25日

リコール届出番号	2467	リコール開始日	平成22年 2月26日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	その他（ブローファンモータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンの外気導入口の構造が不適切なため、雨水がブローファンモータ部に浸入し、当該モータの軸受けが錆びて固着するものがある。そのため、ブローファンモータが停止してデフロスタが作動しなくなる。また、マニュアルエアコン仕様においては、ブローファンの回転数を制御する抵抗のヒューズが溶断せず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、外気導入口にカバーを追加するとともに、ブローファンモータを点検し、錆が発生しているものはブローファンモータを新品に交換する。また、マニュアルエアコン仕様は、ブローファンモータに錆が発生しているものは、回転数を制御する抵抗を対策品に交換する。		
不具合件数	85件	事故の有無	火災2件（部分焼損）
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2467のステッカーを貼付する。 		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA64V	エブリイ	DA64V-100072～DA64V-378424 平成17年8月6日～平成21年10月29日	235,872	
	GBD-DA64V		DA64V-600016～DA64V-755360 平成17年8月24日～平成21年10月23日	10,574	
	ABA-DA64W		DA64W-100098～DA64W-334381 平成17年8月6日～平成21年10月23日	141,448	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	EBD-DG64V	スクラム	DG64V-100002～DG64V-301547 平成17年9月1日～平成21年10月23日	30,128	
	GBD-DG64V		DG64V-600001～DG64V-750335 平成17年8月31日～平成21年10月22日	1,182	
	ABA-DG64W		DG64W-100002～DG64W-294804 平成17年9月1日～平成21年10月22日	13,162	
	(計 6 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月6日～平成21年10月29日	(計 432,366 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

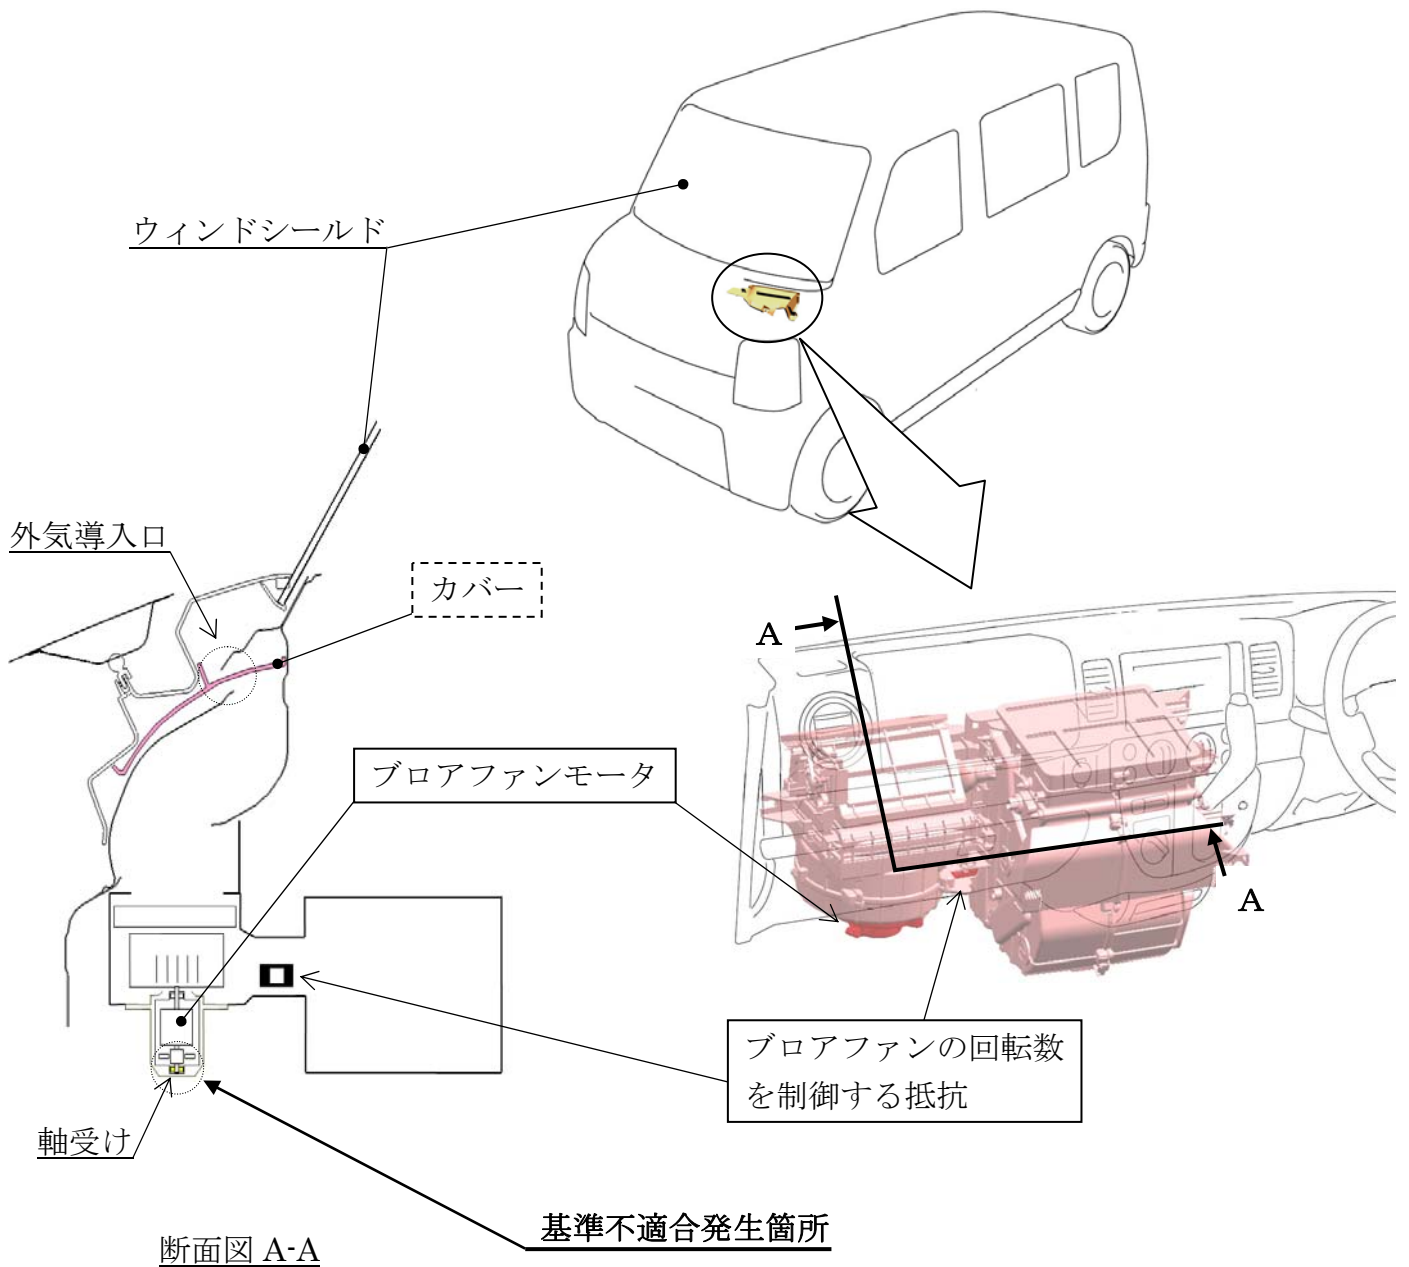

エアコンの外気導入口の構造が不適切なため、雨水がブロアファンモータ部に浸入し、当該モータの軸受けが錆びて固着するものがある。そのため、ブロアファンモータが停止してデフロスタが作動しなくなる。また、マニュアルエアコン仕様においては、ブロアファンの回転数を制御する抵抗のヒューズが熔断せず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容
 全車両、外気導入口にカバーを追加するとともに、ブロアファンモータを点検し、錆が発生しているものはブロアファンモータを新品に交換する。また、マニュアルエアコン仕様は、ブロアファンモータに錆が発生しているものは、回転数を制御する抵抗を対策品に交換する。

注： は交換部品、 は追加部品を示す。
 識別：ID プレートに赤色のシールを貼付する。