

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成22年2月25日

リコール届出番号	2471	リコール開始日	平成22年2月26日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングホイール内エアバッグインフレータの配線経路が不適切なため、当該配線がステアリングホイールブラケットに擦れて傷付くことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると配線が短絡して警告灯が点灯し、最悪の場合、イグニッションスイッチをONにした際、エアバッグが誤って展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングホイールブラケットに配線傷付き防止のプロテクタを追加するとともに当該配線を点検し、配線が損傷しているものは新品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2471のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	GF-S220G	アトレー ワゴン	S220G-0000054～S220G-0020890 平成11年5月21日～平成12年4月17日	20,764	
	GF-S230G		S230G-0000055～S230G-0012348 平成11年5月21日～平成12年4月17日	12,278	
	GD-S200V	ハイゼット	S200V-0000061～S200V-0033540 平成10年12月18日～平成12年4月18日	1,806	
	GD-S210V		S210V-0000061～S210V-0015372 平成11年1月9日～平成12年4月4日	1,419	
	GD-S220V	アトレー	S220V-0000056～S220V-0014342 平成10年12月10日～平成12年4月11日	14,175	
	GD-S230V		S230V-0000059～S230V-0010324 平成10年12月11日～平成12年4月5日	10,182	
	GD-S200W	ハイゼット デッキバン	S200W-0000051～S200W-0000120 平成12年2月5日～平成12年4月17日	67	
	GD-S210W		S210W-0000051～S210W-0000134 平成12年2月4日～平成12年4月17日	83	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年12月10日～平成12年4月18日	(計 60,774 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

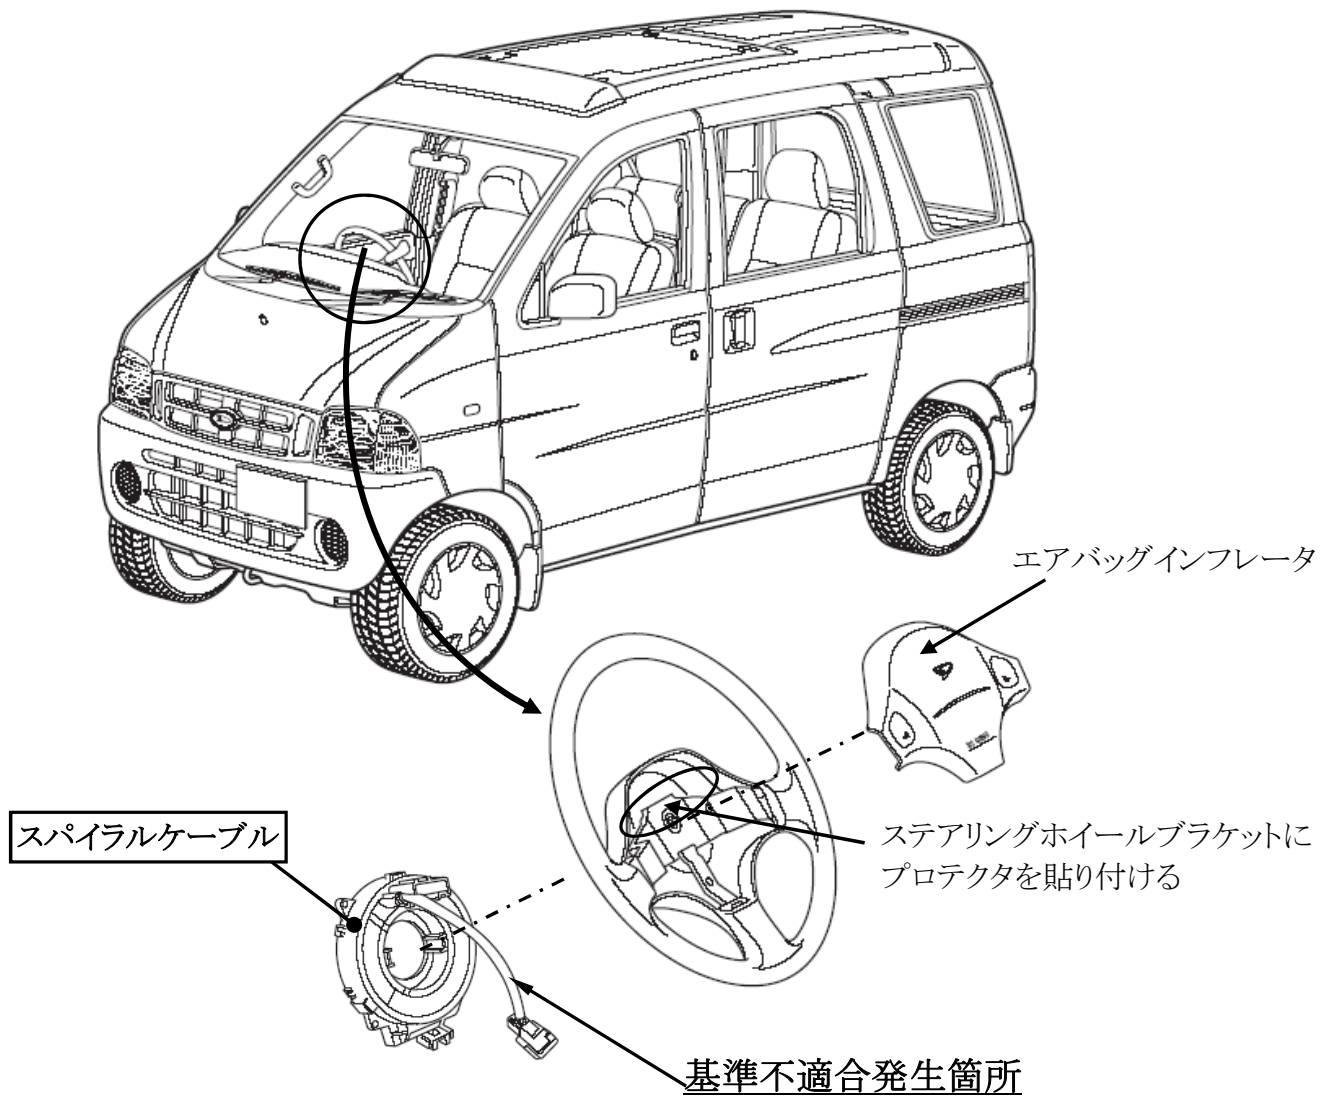

ステアリングホイール内エアバッグインフレータの配線経路が不適切なため、当該配線がステアリングホイールブラケットに擦れて傷付くことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると配線が短絡して警告灯が点灯し、最悪の場合、イグニッションスイッチをONにした際、エアバッグが誤って展開するおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングホイールブラケットに配線傷付き防止のプロテクタを追加するとともに当該配線を点検し、配線に損傷が認められるものは新品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：フロントフード内車台番号打刻位置の車両左側に黄色ペイントを塗布する。