

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成22年3月11日

リコール届出番号	2469	リコール開始日	平成22年3月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントロアアーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪緩衝装置のロアアームにおいて、ナックル連結部のかしめが不足しているものがある。そのため、縁石等に衝突した場合、ロアアームからナックル連結部が外れて走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロアアームを点検し、かしめが不足しているものは良品と交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2469のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ダイハツ	LE-S320V GBD-S320V HAD-S320V	ハイゼット	S320V-0000074～S320V-0106944 平成16年11月29日～平成20年9月2日	106,852		
	LE-S330V GBD-S330V		S330V-0000068～S330V-0050554 平成16年11月29日～平成20年7月31日	50,486		
	EBD-S321V GBD-S321V		S321V-0000055～S321V-0026464 平成19年12月3日～平成20年10月2日	26,404		
	EBD-S331V GBD-S331V		S331V-0000055～S331V-0012306 平成19年12月3日～平成20年10月2日	12,252		
	TA-S320G TA-S330G	アトレー ワゴン	S320G-0000061～S320G-0035219 平成17年4月21日～平成19年8月27日	35,153		
	ABA-S321G ABA-S331G		S330G-0000055～S330G-0016673 平成17年4月21日～平成19年8月20日	16,615		
	LE-S320W LE-S330W		S321G-0000056～S321G-0016410 平成19年8月30日～平成20年9月9日	16,350		
	EBD-S321W EBD-S331W		S331G-0000056～S331G-0006441 平成19年8月30日～平成20年9月8日	6,383		
			ハイゼット デッキバン	S320W-0000053～S320W-0001222 平成17年1月20日～平成19年11月28日	1,170	
				S330W-0000051～S330W-0001772 平成17年1月20日～平成19年11月28日	1,721	
				S321W-0000051～S321W-0000480 平成19年12月27日～平成20年9月5日	430	
				S331W-0000051～S331W-0000558 平成19年12月26日～平成20年9月5日	508	
(計17型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月29日～平成20年10月2日	(計 274,324 台)			

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

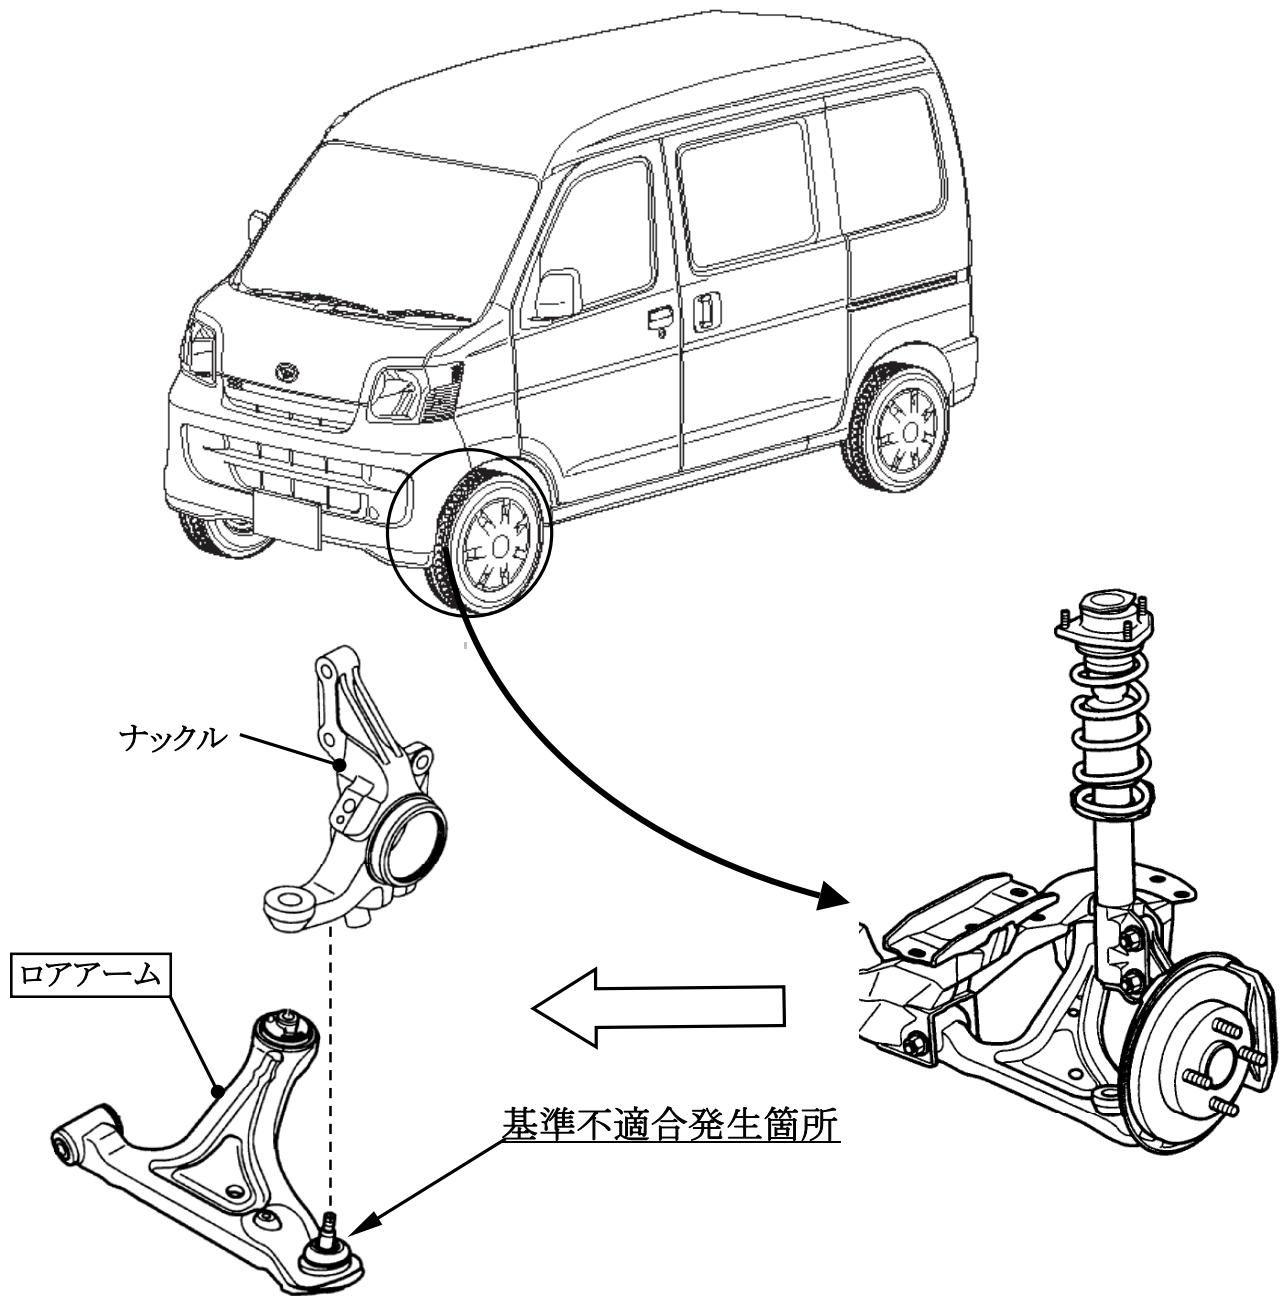

前輪緩衝装置のロアアームにおいて、ナックル連結部のかしめが不足しているものがある。そのため、縁石等に衝突した場合、ロアアームからナックル連結部が外れて走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、ロアアームを点検し、かしめが不足しているものは良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別： エンジンルーム内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。