

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日 : 平成22年3月11日

リコール届出番号	2479	リコール開始日	平成22年3月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの製造工程において、ブリーザホースおよび燃料蒸発ガス排出抑止装置への接続ホースの締付金具の取付位置が不適切なため、事故等の衝撃によりホースが抜けて燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該金具の取付位置を点検し、不適切な場合は正規位置に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2479のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-L275S	ミラ	L275S-0093604～L275S-0093910 平成21年6月2日～平成21年6月5日	21	
			L275S-2060451～L275S-2061422 平成21年6月1日～平成21年6月9日	80	
	GBD-L275V		L275V-0023183～L275V-0023562 平成21年6月1日～平成21年6月9日	49	
	DBA-L575S CBA-L575S		L575S-0050157～L575S-0051744 平成21年6月1日～平成21年6月10日	72	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月1日～平成21年6月10日	(計 222 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

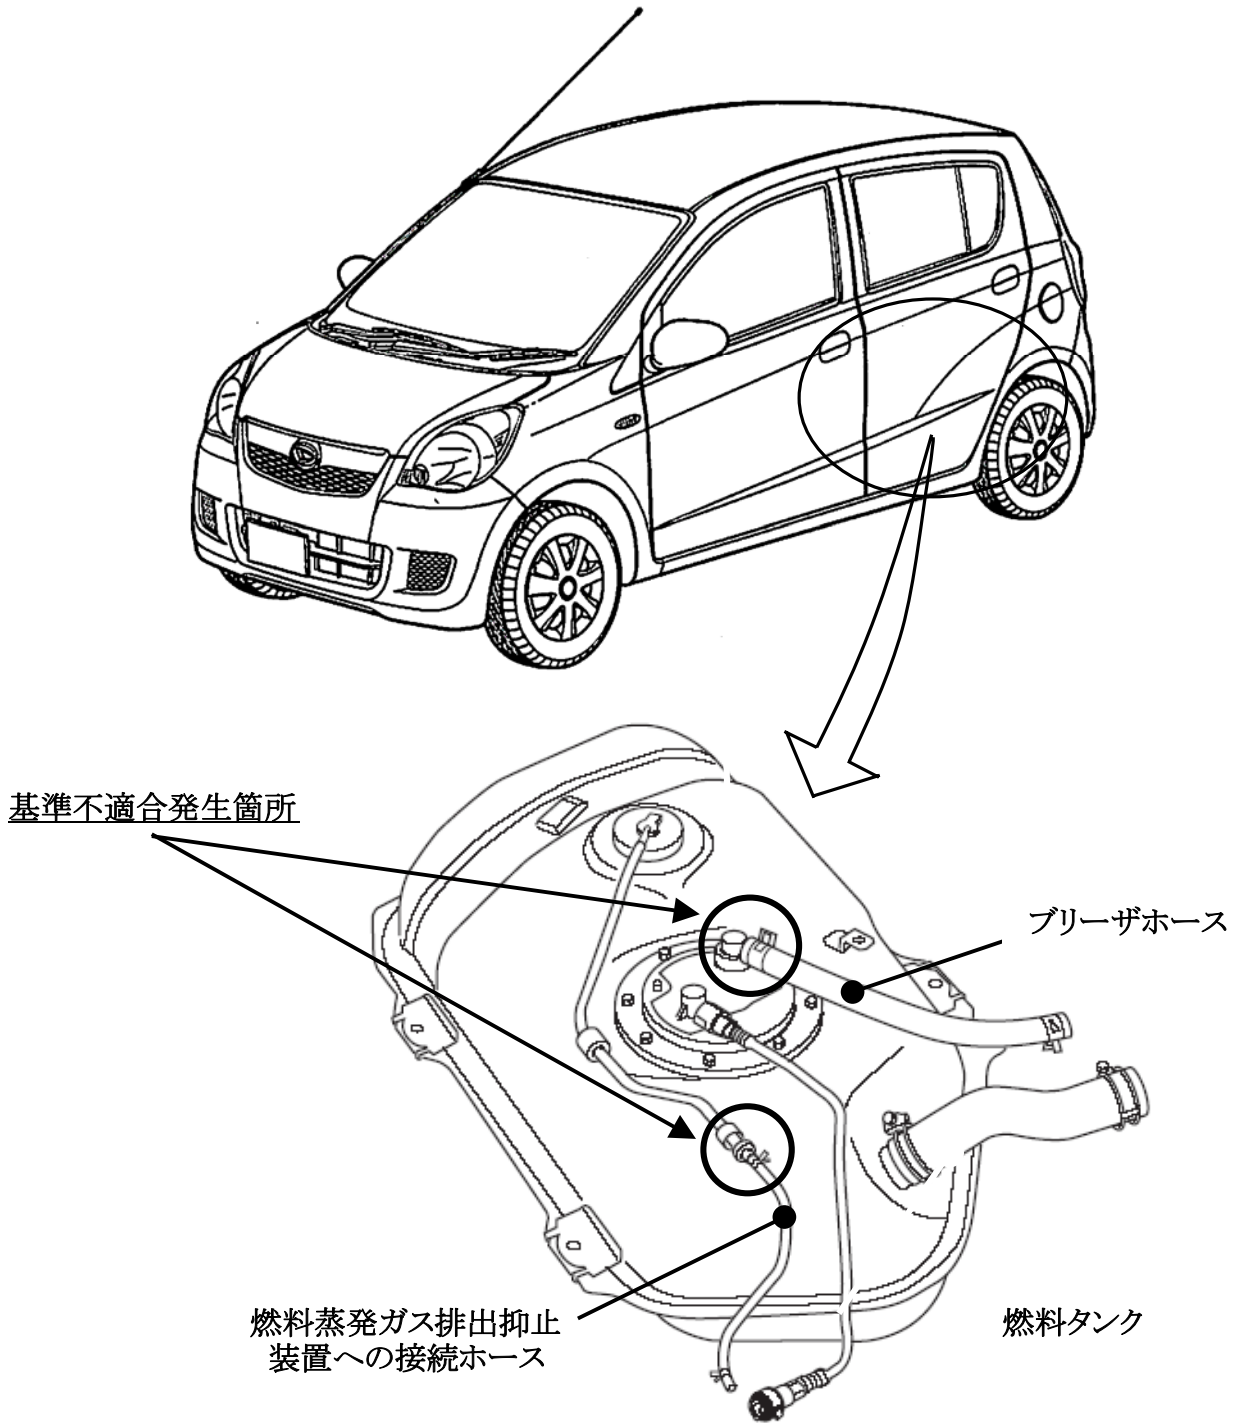

燃料タンクの製造工程において、ブリーザホースおよび燃料蒸発ガス排出抑止装置への接続ホースの締付金具の取付位置が不適切なため、事故等の衝撃によりホースが抜けて燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該金具の取付位置を点検し、不適切な場合は正規位置に修正する。

識別：エンジンルーム内右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。