

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年3月31日


リコール届出番号	2497	リコール開始日	平成22年4月1日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(ユニバーサルジョイント)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングシャフトとギヤボックスを連結しているユニバーサルジョイントの締結ボルトの締め付けが不足しているものがある。そのため、据え切り操作を行うと当該ボルトが緩んで連結部から異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、連結部の噛み合いがずれて正常にかじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、締結ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	15件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2497のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	ABA-L350S	タント	L350S-0270232~L350S-0341753	71,521 台	
	CBA-L350S		平成19年2月17日~平成19年12月3日		
	ABA-L360S	L360S-0047404~L360S-0056766	9,363 台		
		平成19年2月17日~平成19年11月30日			
	CBA-L550S	ムーヴ ラテ	L550S-0100347~L550S-0129127	28,777 台	
	DBA-L550S		平成19年2月17日~平成20年12月22日		
	CBA-L560S		L560S-0018467~L560S-0023167		4,697 台
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月17日~平成20年12月22日	(計 114,358 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

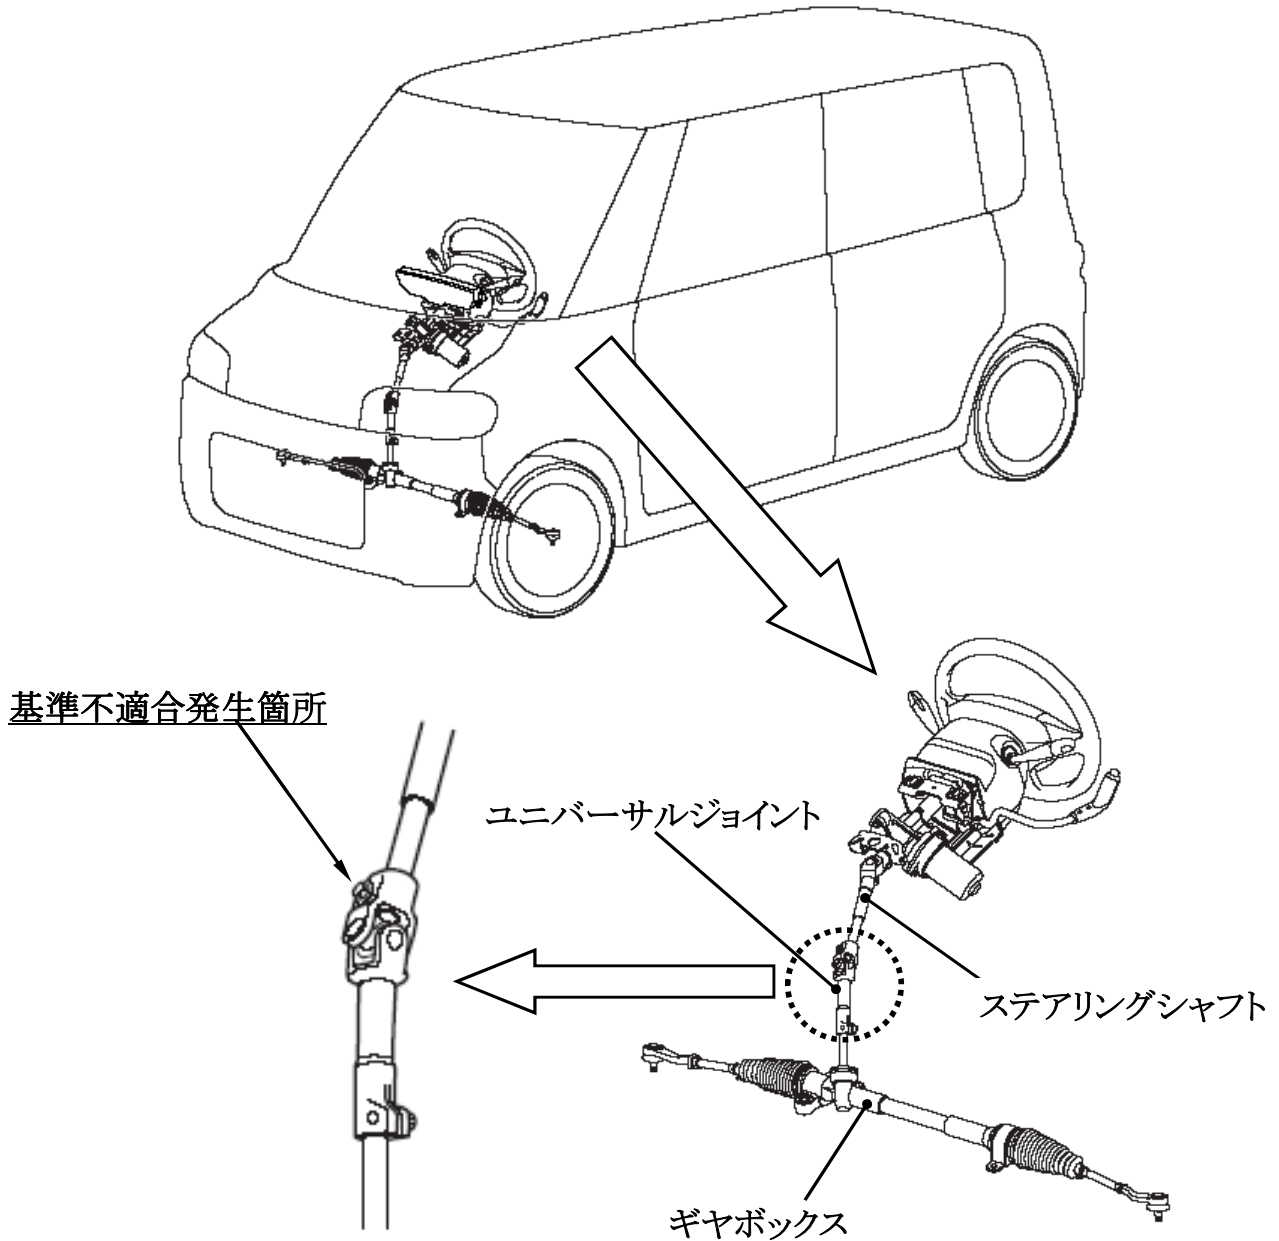

ステアリングシャフトとギヤボックスを連結しているユニバーサルジョイントの締結ボルトの締め付けが不足しているものがある。そのため、据え切り操作を行うと当該ボルトが緩んで連結部から異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、連結部の噛み合いがずれて正常にかじ取り操作ができなくなるおそれ

改善の内容

全車両、締結ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別：エンジンルーム内右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。