

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22 年 4 月 20 日


リコール届出番号	2521	リコール開始日	平成 22 年 4 月 21 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	走行装置 (タイヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤとホイールの組付け工程の設備故障により、タイヤの側面に傷が付いているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると最悪の場合、当該傷が徐々に進行し、空気圧が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイヤの損傷有無を点検し損傷が認められる場合は、良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2521 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CY3A	ギャラン	CY3A-0000204～CY3A-0000891 平成 21 年 12 月 11 日～平成 22 年 3 月 24 日	188 台	18インチタイヤ (215/45R18 89W) 装着車のみ
	CBA-CY4A		CY4A-0201275～CY4A-0201291 平成 21 年 11 月 17 日～平成 21 年 12 月 10 日	17 台	
			CY4A-0400201～CY4A-0400287 平成 21 年 12 月 11 日～平成 22 年 3 月 22 日	79 台	
	DBA-CY4A		CY4A-0303996～CY4A-0304077 平成 21 年 11 月 17 日～平成 21 年 12 月 10 日	41 台	
	DBA-CX3A		CX3A-0000204～CX3A-0000545 平成 21 年 12 月 14 日～平成 22 年 3 月 25 日	239 台	
	CBA-CX4A		CX4A-0000903～CX4A-0000917 平成 21 年 11 月 18 日～平成 21 年 12 月 10 日	15 台	
	DBA-CX4A		CX4A-0102451～CX4A-0102491 平成 21 年 11 月 17 日～平成 21 年 12 月 10 日	31 台	
			CX4A-0200201～CX4A-0200289 平成 21 年 12 月 11 日～平成 22 年 3 月 26 日	86 台	
(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 11 月 17 日～平成 22 年 3 月 26 日	(計 696 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

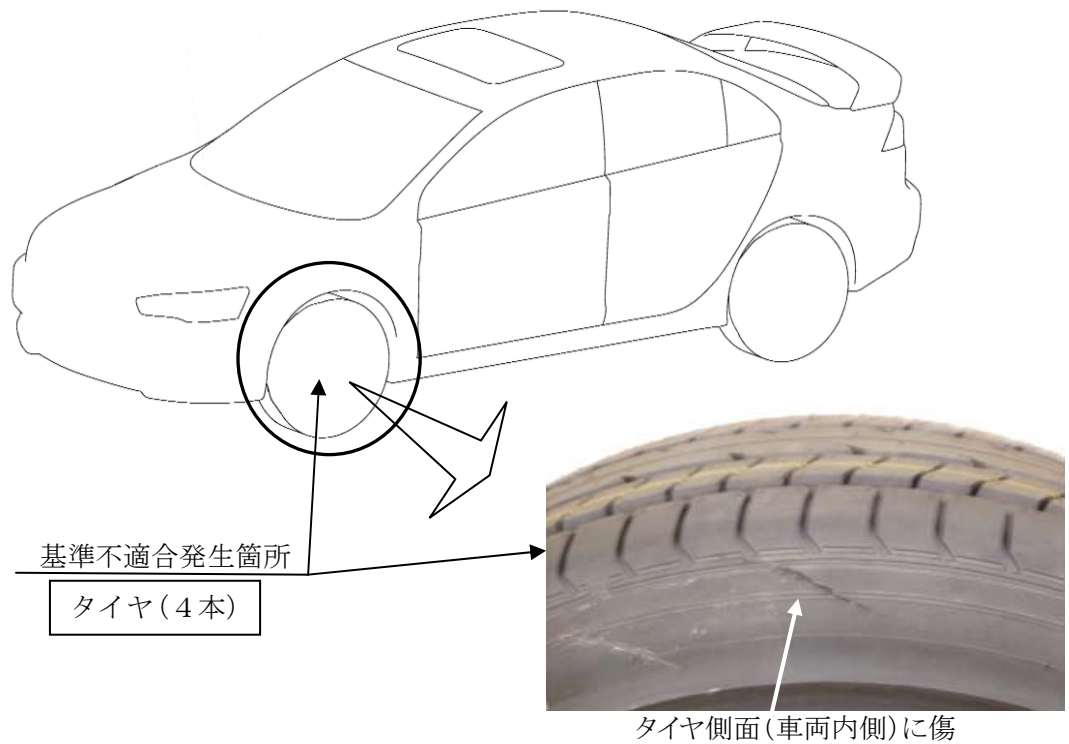

【タイヤとホイールの組付け工程の設備故障により、タイヤの側面に傷が付いているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると最悪の場合、当該傷が徐々に進行し、空気圧が低下するおそれがある。】

改善の内容

全車両、タイヤの損傷有無を点検し損傷が認められる場合は、良品と交換する。

注：図中の 内は、点検を行い必要に応じて交換する部品を示す。

識別：運転席ドアチェッカーのドア側取付けボルト（下側）頭部に白または黄色のペイントを塗布する。