

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22 年 5 月 20 日


リコール届出番号	2534	リコール開始日	平成 22 年 5 月 21 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	乗車装置(テールゲートリフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車椅子用油圧式リフトを架装した福祉車両において、車両床面位置検知用スイッチの防塵性が不十分なため、砂塵等の異物がスイッチ周辺部へ付着することがある。また、油圧シリンダから微量に染み出したオイルをリザーバタンクに戻すリターンホースが、リフト使用時の屈曲の繰り返しにより損傷し、当該スイッチ部にオイルが垂れるおそれがあり、垂れたオイルが助長要因となり当該スイッチ周辺部に砂塵等の異物が嚙込み、作動不良となる場合がある。そのため、リフトが床面まで上昇すると自動停止する機能が機能せず、収納動作に移行し、リフトが傾き、車室内へ車椅子が転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、床面位置検知用スイッチを対策品と交換し、スイッチ設置部へ防塵用カバーを装着する。また、リターンホースの取付け位置を変更し、リターンホースを材質変更した対策品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	怪我 1 件
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2534 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LE-U61V(改)	ミニキャブ	U61V-0906815～U61V-0918555 平成 16 年 2 月 26 日～平成 16 年 10 月 15 日	35 台	福祉車両(テールゲートリフト仕様に架装された車両)
	LE-U62V(改)		U62V-0901542～U62V-0906725 平成 16 年 2 月 26 日～平成 16 年 12 月 7 日	36 台	
	TA-U61W(改)	タウンボックス	U61W-0501697～U61W-0502951 平成 16 年 2 月 26 日～平成 16 年 12 月 3 日	18 台	
	TA-U62W(改)		U62W-0501356～U62W-0502542 平成 16 年 3 月 5 日～平成 16 年 11 月 25 日	24 台	
ニッサン	LE-U71V(改)	クリッパー	U71V-0003741～U71V-0010732 平成 16 年 2 月 27 日～平成 16 年 10 月 15 日	20 台	
	LE-U72V(改)		U72V-0003858～U72V-0004830 平成 16 年 6 月 15 日～平成 16 年 10 月 21 日	16 台	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 2 月 26 日～平成 16 年 12 月 7 日	(計 149 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

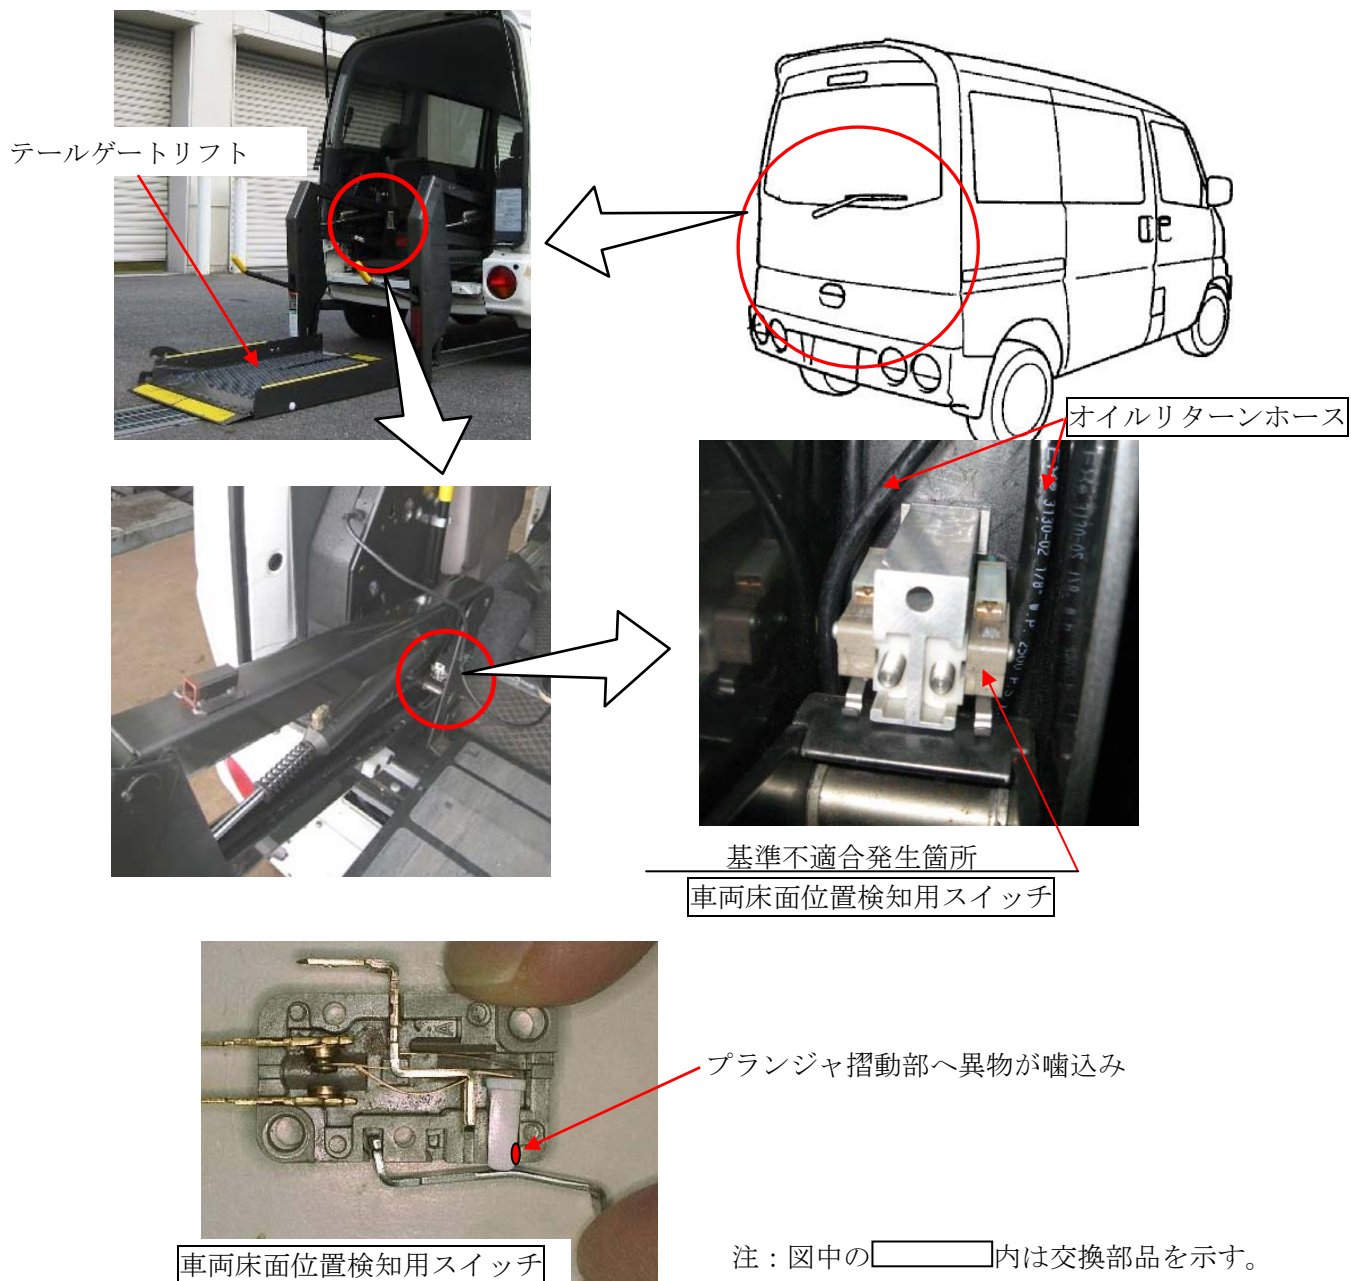

車椅子用油圧式リフトを架装した福祉車両において、車両床面位置検知用スイッチの防塵性が不十分のため、砂塵等の異物がスイッチ周辺部へ付着することがある。また、油圧シリンダから微量に染み出したオイルをリザーバータンクに戻すリターンホースが、リフト使用時の屈曲の繰り返しの繰り返しにより損傷し、当該スイッチ部にオイルが垂れるおそれがあり、垂れたオイルが助長要因となり当該スイッチ周辺部に砂塵等の異物が噛込み、作動不良となる場合がある。そのため、リフトが床面まで上昇すると自動停止する機能が機能せず、収納動作に移行し、リフトが傾き、車室内へ車椅子が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、床面位置検知用スイッチを対策品と交換し、スイッチ設置部へ防塵用カバーを装着する。また、リターンホースの取付け位置を変更し、リターンホースを材質変更した対策品と交換する。

識別：リフト装置左側の支持構造部の溶接ナットに、白または黄色のペイントを塗布する。