

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月20日


リコール届出番号	2538	リコール開始日	平成22年5月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（ゴム製ホース）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	主室と副室の2室からなる燃料タンクを内部で連結する配管のゴム製ホースと副室側のフィルタユニットを組み付ける作業が不適切なため、当該ゴム製ホースが振れて閉塞するものがある。そのため、副室に燃料が残っていても主室に十分供給されず、主室の燃料がなくなるとエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料タンクの連結配管及びゴム製ホースを新品と交換し、当該ゴム製ホースとフィルタユニットを正しく組み付ける。			
不具合件数	7件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2538のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RB4	オデッセイ	RB4-1002392～RB4-1002598 平成21年6月25日～平成21年8月26日	200	四輪駆動車のみ
			RB4-5000010～RB4-5000013 平成21年7月13日～平成21年8月19日	4	
			RB4-1100001～RB4-1100124 平成21年9月3日～平成21年10月2日	124	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月25日～平成21年10月2日	(計328台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

# 改善箇所説明図

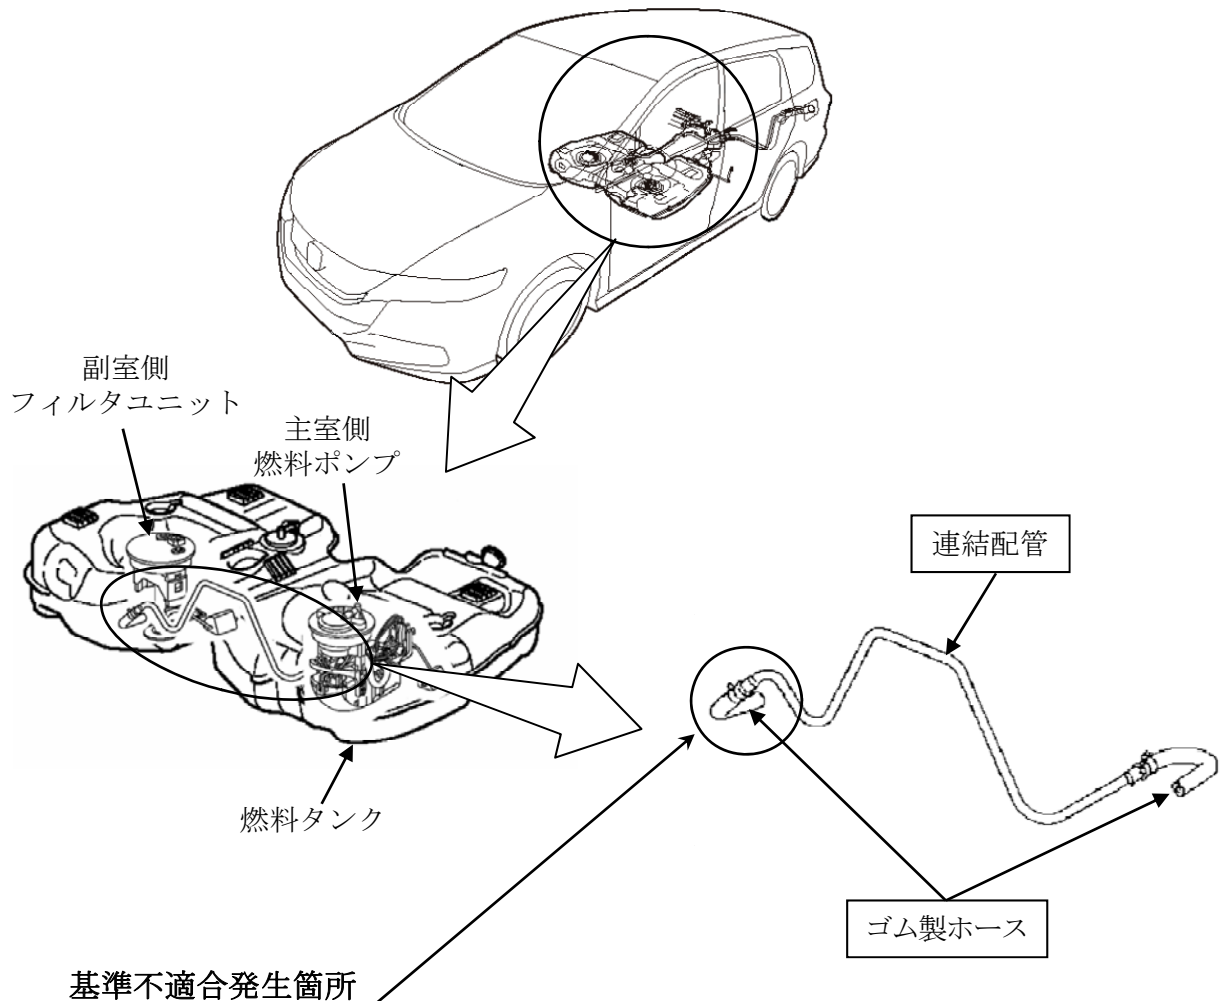

主室と副室の2室からなる燃料タンクを内部で連結する配管のゴム製ホースと副室側のフィルタユニットを組み付ける作業が不適切なため、当該ゴム製ホースが捩れて閉塞するものがある。そのため、副室に燃料が残っていても主室に十分供給されず、主室の燃料がなくなるとエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、燃料タンクの連結配管及びゴム製ホースを新品と交換し、当該ゴム製ホースとフィルタユニットを正しく組み付ける。

注：  は交換部品を示す。

識別：助手席側ドア上部ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。